



DAS ORIGINAL SEIT 1926

**BARTH & CO**

MARKETERS SINCE 1873

## Nachpolieren mit Pflegepaste



Faxe Pflegepaste wird zur Erstpflege und Instandhaltung von geölten oder geölt/gewachsten Parkettoberflächen verwendet. Sie eignet sich für handwerklich oder werksseitig geölte und werksseitig lackierte Oberflächen (Fertigparkett), insbesondere für geölt/gewachste und UV-härtend behandelte Öl-Oberflächen.

Fertigparkett, auch versiegelt, erhält einen zusätzlichen Kanten- und Fugenschutz. Pflegepaste wird für Fertigparkett als Erstbehandlung empfohlen.

Pflegepaste kann auf kleinen Flächen manuell, sollte aber bei großen Flächen maschinell verarbeitet werden.

Pflegepaste eignet sich nur bedingt zur maschinellen Verarbeitung auf Böden mit deutlichen Fugen oder Struktur, z.B. Massivholzdielen mit deutlicher Fuge.

### Material + Werkzeug

FAXE Pflegepaste natur oder weiß

1 Tube - 250 ml reicht typisch für:

- handwerklich geölter Boden: 40 m<sup>2</sup>
- nach Intensivreinigung: 20-35 m<sup>2</sup>
- vorgeöltes Fertigparkett: 35-45 m<sup>2</sup>
- UV-geöltes Fertigparkett: 40-80 m<sup>2</sup>
- lackiertes Fertigparkett: 40-80 m<sup>2</sup>

Polierpad beige, passender Padhalter oder Tellermaschine, Ölsaugtücher oder Filz pads.

### Vorbereitung

Das Holz muss sauber, fettfrei und trocken sein. Eine Vorreinigung mit Faxe Intensivreiniger entfernt vorhandene Pflegemittelreste und sorgt für eine gleichmäßige Haftung und Benetzung. Verarbeitungstemperatur min. 18°C.

### Schritt für Schritt

von Hand:

- Pflegepaste direkt aus der Tube auf das Holz geben und mit einem beigen Superpad gleichmäßig dünn verteilen.
- Mit einem Tuch die Oberfläche restlos trocken abreiben. Es darf kein Ölfilm auf der Oberfläche zurückbleiben.

mit der Tellermaschine:

- Ein beiges Superpad unter die Maschine legen.
- ca. 3 gehäufte Esslöffel Pflegepaste direkt aus der Tube auf den Boden geben.
- Mit laufender Maschine in die Paste hineinfahren und die Paste gleichmäßig und fein verteilen, bis das Pad keine Paste mehr an den Boden abgibt. Mit frischer Paste ergänzen und eine Fläche von ca. 15m<sup>2</sup> fertigstellen.
- Überschüssige Paste mit einem Tuch oder Filzpad mit der Maschine trocken abreiben.
- Die restlichen Flächen in Sektionen von ca. 15 m<sup>2</sup> in gleicher Weise bearbeiten.
- Mit der Maschine polierte Böden sind nach wenigen Stunden belastbar. Wenn zur Verarbeitung eine Maschine mit Heizgebläse zur Verfügung steht, kann mit 55-60°C trockenpoliert werden. Die Fläche ist dann in der Regel sofort belastbar.

Laufbereiche können am 1.Tag mit Tüchern oder Wellpappe luftig abgedeckt und schonend belastet werden (Achtung: Rutschgefahr!). In den ersten 2 Tagen nicht feucht wischen und vor Feuchtigkeit schützen.